

SOLID CABLE 取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
*この取扱説明書は大切に保管してください。

ピン付リングコネクタ(4C/5C/7C) 取付方法

1171-4CP / SSN-PN5C / 1171-7CP

ご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

△注意

安全上のご注意



禁止事項

- ・ケーブルストリッパーの刃に直接触れないでください。怪我をするおそれがあります。
- ・圧着工具に指を差し入れないでください。骨折などの怪我をするおそれがあります。

△注意

使用上のご注意



禁止事項

- ・工具は指定の商品以外には使用しないでください。工具が破損するおそれがあります。
- ・電流が流れている所には使用しないでください。事故などの原因になります。


適合ケーブル

1171-4CP	S-4C-FB、4C-FBT	ケーブル型番：CMD-4CAB、CMD-4CTAB
SSN-PN5C	S-5C-FB、5C-FBT	ケーブル型番：CMD-5CAB、CMD-5CAB32、CMD-5CTAB
1171-7CP	S-7C-FB、7C-FBT	ケーブル型番：CMD-57CFB

コネクタ作成手順

① ケーブルの加工


- (1) 付属のリングをケーブルに通してください。
- (2) 右図の寸法通りにケーブルをカットしてください。
- (3) 編組線を折り返してください。

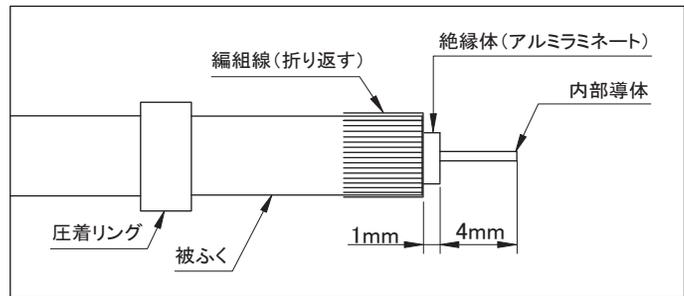

② ピンの圧着

- (1) ケーブルの内部導体にコンタクトピンを差込みます。
- (2) のぞき穴から内部導体が見えることを確認します。
- (3) コンタクトピンと絶縁体の間に隙間がないようにかしめてください。

※コネクタを取付後に編組線がはみ出さないようにカットしてください。

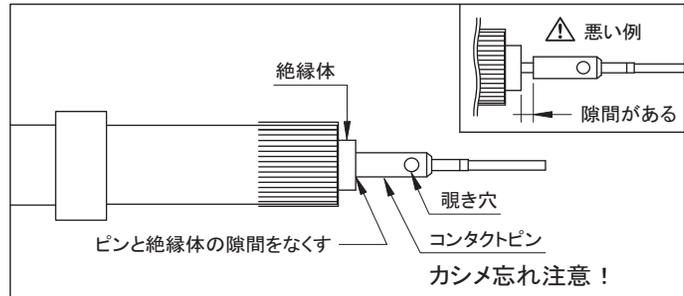

③ コネクタの挿入/固定

- (1) コネクタを絶縁体と編組線の上に挿入してください。
- (2) 絶縁体とコネクタが同一面になるようケーブルを押し込みます。
- (3) コネクタとの隙間がないように圧着リングをかしめてください。

※機器への取付

標準締付トルク：1.96N・m (約 20kgf・m)

