

SOLID CABLE 取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
*この取扱説明書は大切に保管してください。

SSN-WP5H 取付方法

ご注意 安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

△注意 安全上のご注意

- 禁止事項**
- ・ケーブルストリッパーの刃に直接触れないでください。怪我をするおそれがあります。
 - ・圧着工具に指を差し入れないでください。骨折などの怪我をするおそれがあります。

△注意 使用上のご注意

- 禁止事項**
- ・工具は指定の商品以外には使用しないでください。工具が破損するおそれがあります。
 - ・電流が流れている所には使用しないでください。事故などの原因になります。


コネクタ作成手順

<適用ケーブル> S-5C-FB、5C-HFL、5C-HFB、5C-HFBE

<STEP① 締付金具の取付け>


- (1) コネクタを本体と締付金具に分解し、締付金具にケーブルを挿入する。
(フェルールに変換ピンが装着されています)

(注) 分解した際、フェルールが落ちないように注意してください。

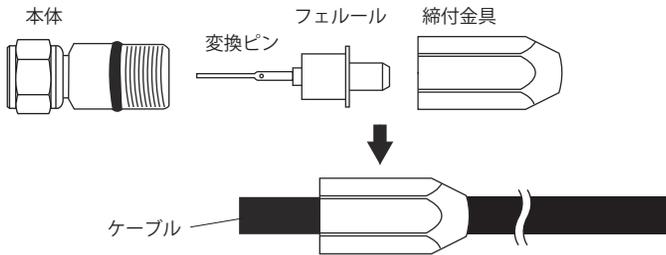

<STEP② ケーブル加工>


- (1) 下図の寸法通りにケーブルをカットする。
(弊社ストリッパー：HT-MCS推奨)
(2) カット後、編組線を折り返してください。

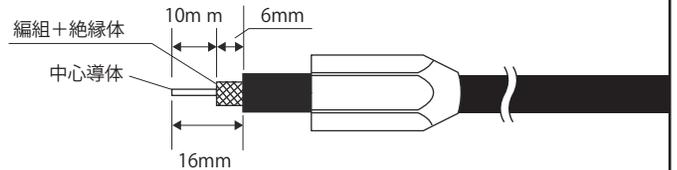

<STEP③ フェルールの取付け>


フェルールを絶縁体と編組の間に挿入し、本体を利用して、矢印方向にAの位置まで押し込む。
フェルールをAの位置まで押し込んだ後、本体を取り外す。

(注) フェルールを挿入した際に、ピンが外れてしまったり、変換ピンの覗き穴から中心導体が見えない場合、中心導体の長さを確認してください。

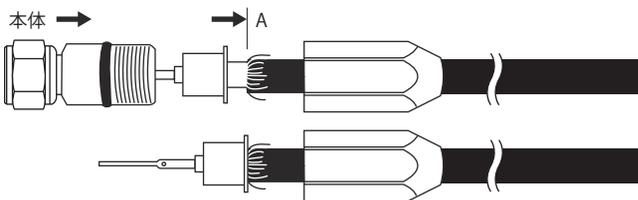

<STEP④ ピンの取付け/カシメ>

- (1) 圧着工具で2カ所カシメる。
(弊社圧着工具：HT-551推奨)
(注) ピンの覗き穴よりも、フェルール側を2カ所カシメてください。
(図：斜線部)

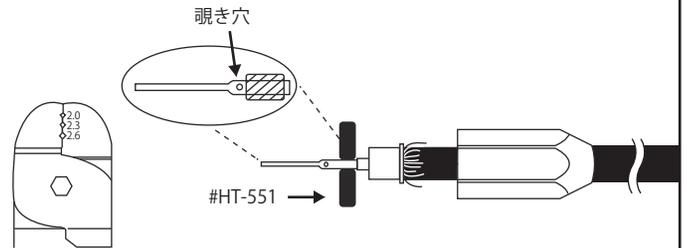


<STEP⑤ 本体の取付け>

- (1) 本体を矢印方向に挿入し、締付金具を仮締めする。
仮締め後、トルクレンチを使用し、確実に締め付ける。

※締め付けトルク「5.0N・m(約50kgf・cm)」

【目安】仕上り状態は、黒のゴムパッキングが隠れて見えない状態が目安です。

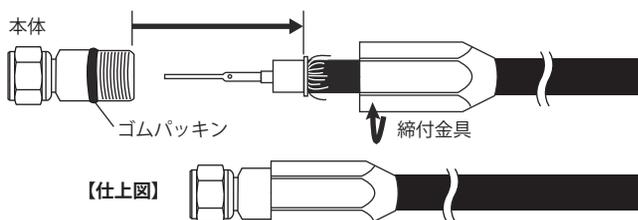

<STEP⑥ 機器への取付け>

トルクレンチを使用し、締め付ける。

※締め付けトルク
「2.0N・m(約20kgf・cm)」

